

Liste des codes erreurs : ICC20

	<u>Code</u>	
Utilisation de la clef enfant	10	Used to display child lock mode
Utilisation du mode réveil	11	Used to display timer mode
Pas d'accès au bus	20	Bus access is prohibited for SW
Le MSP341 X ne <u>répond pas</u>	12	Audio-MSP doesn't answer an more
	13	
Le HOP (TDA 9330) ne répond pas ou le 8v n'est as <u>présent</u>	14	TDA9330H doesn't answer anymore or +8V not available
Le HIP (TDA 9320) ne répond pas	15	TDA 9320 doesn't answer anymore
Le DMU ne répond pas	16	DMU0 doesn't answer anymore
La mémoire de trame ne répond pas uniquement RAM Philips	17	SAA 4656 doesn't answer anymore
IV 100 (PSI) ne répond pas	18	TDA9178 doesn't answer anymore
12C bus1 data est au niveau bas	21	12C Bus 1 data line held low
12C bus1 clock est au niveau bas	23	12C Bus 1clock line held low
5V mode on absent	25	Switched 5V not available
Tube froid <u>Signal Icut</u> non conforme ou manque un des signaux RVB (cathodes tube)	26	Tube gets not warm in time
Problème de balayage (après 3 tentatives)	27	Deflection detects >3 times prot
Problème avec le balayage trame	28	TDA vertical Guard voltage exceeded
Problème sur <u>décodage</u> clavier	31	SW <u>pointer problem</u>
Problème sur décodage clavier	32	A SW-timer has been requested but isn't available yet
La mémoire NVRAM ne <u>répond as</u>	34	The NVM chi doesn't answer an more
Pas de 8V	35	
Problème <u>d'adressage</u> sur le bus	36	Wron addr. assed to the bus-handler
Anomalie sur IRQ (Powerfail)	37	Unex ected level on NMI line found
Pas de mémoire disponible pour effectuer les <u>opérations</u>	38	There is no RAM for the requested operation
Le bus de données (SDA) est perdu	39	Bus (data line) not recoverable
Power on reset IV200	42	The POR bit of the HIP can't be reset
Le HOP détecte un arrêt	43	Power down detection TDA9330 HOP
Problème sur l'oscillateur du TDA9330 HOP	44	NRF bit problem (oscillator not locked/HOP)
Problème sur les circuits de sécurité du TDA9330 HOP	45	FLS bit problem (safety ciecuit / HOP)
Problème sur le PH12_ REF du TDA9330 HOP	46	NHF bit problem (horizontal flyback / HOP)
Problème sur la partie trame du TDA9330 HOP	47	NDF bit problem (vertical / HOP)