



PRI-52



Palackého 493  
769 01 Holešov, Vsetuly, CZ  
Tel.: +420 573 514 211  
Fax: +420 573 514 227  
E-mail: elko@elkoep.com  
Web: www.elkoep.com

Přístroj je konstruován p

je konštruovaný pr

ice is constru

ul este constitu

nie jest przeznacze

szköz egyfázisú,

произведено для по

do 1-fázové sítě střídavého napětí a musí být instalován v souladu s předpisy a normami platnými v dané zemi. Instalaci, připojení, nastavení a obsluhu může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, která se dokonale seznámila s tímto návodom a funkcí přístroje. Přístroj obsahuje ochrany proti přeprěgu výšim spíjkami a rušivým impulzem v napájecí síti. Pro správnou funkci této ochrany vsak musí být v instalaci přidězeny vhodné ochrany výšislo stupňu (A, B, C) a dle normy zabezpečeno odřízení spinánych přístrojů (stýkače, motory, induktivního zátěže apod.). Pred zařízením instalace se bezepečně ujistěte, že zařízení není pod napětím a hlavní vypínač je v poloze "VYPNUTO". Neinstalujte přístroj ke zdříjem nadměrného elektromagnetického rušení. Správnou instalaci přístroje zajistíte dokonální cirkulaci vzduchu tak, aby při trvalém provozu a vysoké okolní teplotě nebyla překročena maximální dovolená pracovní teplota přístroje. Pro instalaci a nastavení použijte srubovák šíře cca 2 mm. Míaje na paměti, že se jedná o plně elektronický přístroj a podle toho také k montáži přistupujte. Bezproblémová funkce přístroje je také závislá na předchozím způsobu transportu, skladování a zácházení. Pokud objevíte jakékoli známky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící díl, neinstalujte tento přístroj a reklamujte ho u výrobce. S výrobkem se musí po ukončení životnosti zachájet jako s elektronickým odpadem.

do 1-fázové sítě střídavého napětí a musí být instalován v souladu s předpisy a normami platnými v dané zemi. Instalaci, připojení, nastavení a obsluhu může provádět pouze osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, která se dokonale seznámila s tímto návodom a funkcí přístroje. Přístroj obsahuje ochrany proti přeprěgu výšim spíjkami a rušivým impulzem v napájecí síti. Pro správnou funkci této ochrany vsak musí být v instalační prednádreděná vhodná ochrana výšislo stupně (A, B, C) a podla normy zabezpečené odřízení spinánych přístrojů (stýkače, motory, induktivního zátěže a pod.). Pred začatím instalacie sa bezepečne ujistite, ze zariadenie nie je pod napätim a hlavný vypinac je v polohu "VYPNUTÉ". Neinstalujte prístroj k zdrojom nadmerného elektromagnetického rušenia. Správnu instaláciu prístroja zaisťte dokonálou cirkuláciou vzduchu tak, aby pri trvalom provozu a vysokom okolnom teplote nebola prekročená maximálna dovolená pracovná teplota prístroja. Pre instaláciu a nastavenie použite skrutková šírka cca 2 mm. Majte na pamäti, že sa jedná o plně elektronický prístroj a podľa toho také k montáži pristupujte. Bezproblémová funkcia prístroja je tiež závislá na predchádzajúcom spôsobe transportu, skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ objavite akékoľvek známky poškozenia, deformácie, nefunkčnosti alebo chybajúci diel, neinstalujte tento prístroj a reklamujte ho u predajcu. S výrobkom sa musí po ukončení životnosti zachájať ako s elektronickým odpadom.

connected into 1-phase main and must be installed in accordance with regulations and norms applicable in a particular country. Installation, connection and setting can be done only by a person with an adequate electronic technical qualification which has read and understood this instruction manual and product functions. The device contains protections against overvoltage peaks and disturbing elements in the supply main. Too ensure correct function of these protection elements it is necessary to front-end other protective elements of higher degree A,B,C and screening of disturbances of switched devices (contactors, motors, inductive load etc.) as it is stated in standard. Before you start with installation, make sure that the device is not energized and that the main switch is OFF. Do not install the device to the sources of excessive electromagnetic disturbances. By correct installation ensure good cooling so the maximal allowed operational temperature is not exceeded in case of permanent operation and highest ambient temperature. While installing the device use screwdriver width approximately 2 mm. Keep in mind that this device is fully electronic while installing. Correct function of the device is also dependent on transportation, storing and handling. In case you notice any signs of damage, deformation, malfunction or missing parts, do not install this device and claim it at the seller. After operational life treat the product as electronic waste.

recordare la retea de tensiuni monofazata AC/DC 12-240 și trebuie instalat conform instrucțiunilor și normelor valabile în tara respectiva. Instalarea, răcorearea, exploatarea poate face doar persoana cu calificare electrotehnică, care a luat la cunoștință modul de utilizare și cunoaște funcțiile dispozitivului. Dispozitivul este prevăzut împotriva vărfurilor de suprasuntință și a întrenurilor din rețeaua de alimentare. Pentru asigurarea acestor funcții de protecție trebuie să fie prezente în instalatie mijloace de protecție compatibile de nivel înalt (A,B,C) și conform normelor asigurării protecția contra perturbărilor creanță (conectare,mitoare,încărcări sarcini inducțive). Înainte de montare dispozitivul va fi asigură că instalatia nu este sub tensiune și întreprinderii principale este în poziția „DECONECATĂ”. Nu instalați dispozitivul la instalatii cu perturbări electromagnetice mari. La instalarea corectă a dispozitivului sunt asigurate o circulație ideală a aerului și acția de aerisire. În plus se menține și o temperatură a mediului ambiental ridicată să nu se depășească temperatura maximă de lucru a dispozitivului. Pentru instalarea folosiți suruburile de 2 mm. Având în vedere că este vorba de un dispozitiv electronic și la montarea acestuia procedați cu atenție. Funcționarea fara probleme a dispozitivului depende și de modul în care acesta este transportat, depozitat sau stocat. Dacă descreperă existenta unei deteriorări, deformări, nefuncționare sau lipsa unor parti componente, nu instalați acest dispozitiv și reclamați la vânzător. Dispozitivul poate fi demontat după expirarea perioadei de exploatare, reciclat și după cea deplasare în siguranță.

podłączeniem z siecią 1-fazowymi i musi być zainstalowane zgodnie z normami obowiązującymi w danym kraju. Instalacja, podłączenie, ustawienia i serwisowanie powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego elektryka, który zna funkcjonowanie i parametry techniczne tego urządzenia. Dla właściwej ochrony zaleca się zamontowanie odpowiedniego urządzenia ochronnego na przednim panelu. Przed rozpoczęciem instalacji główny włącznik musi być ustawiony w pozycji „SWITCH OFF” oraz urządzenie musi być wyłączone z prądu. Nie należy instalować urządzenia w pobliżu innych urządzeń wysyłających fale elektromagnetyczne. Dla właściwej instalacji urządzenia potrzebne są odpowiednie warunki dotyczące temperatury otoczenia. Należy użyć śrubokrętu 2mm dla skonfigurowania parametrów urządzenia. Urządzenie jest w pełni elektroniczne-instalacja powinna zakończyć się sukcesem w wyniku postępowania zgodnie z tą instrukcją obsługi. Bezproblemowe użytkowanie urządzenia wynika również z warunków transportu, składowania oraz sposobu odchowania się z nim. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad bądź usterek, braku elementów lub zniszczenia prosimy nie instalować urządzenia tylko skontaktować się ze sprzedawcą. Produkt może być po czasie roboczym ponownie przetwarzany.

felhasználási (Z30V) halózatokban törökönél felhasználásra készült, felhasználásakor figyelembe kell venni az adott ország idevonatkozó szabályait. A jelen útmutatóban található műveleteket (felszerelés, beállítás, üzemebe helyezés), az eszköz megfelelően képzett szakember végezheti, által általánosan az útmutatót és tisztában van a készülék működésével. Az eszköz megfelelő védelme érdekben bizonyos részek lezárlával védenek. A szerelés megekvezése előtt a fokárcsonkol "K" lezárláshon keresztül, az eszközök elektromágnesesen túlfeszítést körözhetnek. A helyes működés érdekében megfelelő légáramlat kell biztosítani. Az üzemű hőmérsékletre le lépni tul a megadott működési hőmérséklet határértékét, még megnevezetlen külső hőmérséklet, vagy folytonos üzem esetén sem. A szereléshez és beállításhoz kb. 2 mm-es csavarhúzót használjanak. Az eszköz teljesen elektronikus - a szereléshez figyelembe kell venni. A hibában működésének szükséges feltétele a megfelelő szűrítés kátrázós és kezelőszerszám. Bármielőre, hibák működésre utaló nyom, vagy hiányzó alkatrész esetén kérjük ne helyezze üzembe a készülést, hanem jelezze ezt az eladónak. Az élettartam letételével a termék újrahásztható, vagy védett hulladékgyűjtőben elhelyezendő.

## Hlídací proudové relé

### **Monitorovacie prúdové relé**

## Monitoring current relays

#### **Beleu de monitorizare a intensității**

## Nadzorczy przekaźnik do nadzorowania prądu

### Áramfigvelő relé

### Реле контроля силы тока

| Technické parametry                | Technické parametre                  | Technical parameters           | Parametrii tehnicii              | Dane techniczne                 | Műszaki paraméterek                | Технические параметры          | PRI-52  |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| Napájení:                          | Napájanie:                           | Supply                         | Alimentare                       | Zasilanie                       | Tápfeszültség                      | Питание                        |   |
| Napájecí svorky:                   | Napájacie svorky:                    | Supply terminals:              | Terminale de alimentare:         | Záciiski napiecia zasilania:    | Tápfeszültség csatlakozók:         | Клеммы питания:                | A1 - A2   |
| Napájedé napäť:                    | Napájacie napäť:                     | Supply voltage:                | Tensiunea de alimentare:         | Napiecie zasilania:             | Tápfeszültség:                     | Напряжение питания:            | AC 230 V / 50 - 60 Hz   |
| Tolerance napájedého napäť:        | Tolerancia nap. napäťia:             | Tolerance of supply voltage:   | Tol. tensiunii de alimentare:    | Tolerančia napięcia zasilania:  | Tápfeszültség tűrése:              | Допустимое напряж. питания:    | -15 %; +10 %  |
| Prikon (zdánlivý):                 | Prikon (zdanlivý):                   | Consumption (apparent):        | Consum (aparent):                | Pobór mocy (znamionowy):        | Teljesítményfelvétel(látszolagos): | Мощность (кажущаяся):          | max. 5 VA   |
| Prikon (ztrátový):                 | Prikon (stratový):                   | Consumption (loss):            | Consum (pierdere):               | Pobór mocy (stratový):          | Teljesítményfelvétel(međdő):       | Мощность (потерь):             | max. 1.4 W  |
| Merený obvod                       | Meraný obvod                         | Measuring circuit              | Masurarea circuitului            | Pomiar                          | Mérő áramkör                       | Измеряемая цепь                |   |
| Rozsah proudu:                     | Rozsah prúdu:                        | Current range:                 | Raza curentului:                 | Zákers prúdu:                   | Áram tartomány:                    | Диапазон тока:                 | AC 0.5 ... 25 A / 50 Hz   |
| Max. trvalý proud:                 | Max. trvalý prúd:                    | Maximal permanent current:     | Currentul permanent maxim:       | Maks. prúd trvalý:              | Maximum folyamatos áram:           | Макс. постоян. ток:            | 25 A  |
| Přetížení špičkové < 1s:           | Pretáženie špičkové < 1s:            | Inrush overload < 1s:          | Supraincarcare izbucnita < 1s:   | Maks. obciążenie < 1s:          | Pillanatnyi túlerhelés < 1s:       | Перегрузка пиковая < 1с:       | 100 A   |
| Nastavení hodnoty proudu:          | Nastavenie hodnoty prúdu:            | Current adjustment:            | Ajustarea curentului:            | Ustavnenie progu prúdu:         | Áramszint beállítása:              | Настройка величины тока:       | potenciometrem / potentiometer  |
| Časová prodleva:                   | Časové oneskorenie:                  | Time delay:                    | Timp de întârzire:               | Zwłoka czasowa:                 | Késleltetés:                       | Временная задержка:            | nastaviteľná / adjustable 0 ... 10 s                                    |
| Přesnost:                          | Přesnosť:                            | Accuracy:                      | Acuratețe:                       | Dokladnosť:                     | Pontosság:                         | Точность                       |   |
| Přesnost nastavení (mech.):        | Přesnosť nastavenia (mech.):         | Setting accuracy (mechanical): | Setarea acuratetii (mechanic):   | Dokladnosť ustawienia(mech.):   | Beállítási pontosság (mech.):      | Точность настройки (мех.):     | 10 %  |
| Opakovatelná přesnost:             | Opakovateľná presnosť:               | Repeat accuracy:               | Acuratețe repetata:              | Dokladnosť powtórzeń:           | Ismétlési pontosság:               | Воспроизв. точность:           | < 1 %   |
| Závislosť na teplotě:              | Závislosť na teplote:                | Temperature dependance:        | Dependenta de temperatura:       | Záleženosť od temperatury:      | Hőmérséklet függés:                | Зависимость от температуры:    | < 0.2 % / °C  |
| Tolerance krajních hodnot:         | Tolerančia krajných hodnôt:          | Limit values tolerance:        | Toleranță valorilor limită:      | Tolerančia wartości:            | Hatáérték türés:                   | Допуск крайних значений:       | 10 %  |
| Hysterezis:                        | Hysterézia:                          | Hysteresis:                    | Hysteresis:                      | Histeréza:                      | Histerézis:                        | Гистерезис:                    | 0.25 A  |
| Výstup:                            | Výstup:                              | Output:                        | Iesire:                          | Wyjście:                        | Kimenet:                           | Выход                          |   |
| Počet kontaktů:                    | Počet kontaktov:                     | Number of contacts:            | Numarul de contacte:             | Ilość styków:                   | Kontak tusos száma:                | Количество контактов:          | 1x přepínač / changeover (AgNi)   |
| Jmenovitý proud:                   | Menovitý prúd:                       | Rated current:                 | Currentul evaluat:               | Prąd znamionowy:                | Névleges áram:                     | Номинальный ток:               | 8 A / AC1   |
| Spinany výkon:                     | Spinány výkon:                       | Switching power:               | Puterea de comutare:             | Moc łączenia:                   | Kapsolt teljesítmény:              | Коммут. мощность:              | 2500 VA / AC1, 240 W / DC   |
| Indikace výstupu:                  | Indikácia výstupu:                   | Output indication:             | Indicarea iesiri:                | Sygnalizacja wyjścia:           | Kimenet jelzése:                   | Индикация выхода:              | červená / red LED   |
| Další údaje:                       | Dalšie údaje                         | Other information              | Alte informatii                  | Inne dane                       | Egyéb információk                  | Другие параметры               |   |
| Pracovní teplota:                  | Pracovná teplota:                    | Operating temperature:         | Temperatura de operare:          | Temperatura pracy:              | Működési hőmérséklet:              | Рабочая температура:           | -20...+55 °C  |
| Skladovaci teplota:                | Skladovacia teplota:                 | Storing temperature:           | Temperatura de stocare:          | Temperatura składowania:        | Tárolási hőmérséklet:              | Складская температура:         | -30...+70 °C  |
| Elektrická pevnost:                | Elektrická pevnost:                  | Electrical strength:           | Puterea electrică:               | Napiecie izolacji:              | Elektromos szilárdság:             | Электрическая прочность:       | 4 kV (napájení - výstup) / (supply - output)                            |
| Pracovní poloha:                   | Pracovná poloha:                     | Operating position:            | Positia de operare:              | Pozycja pracy:                  | Fel szerelési pozíció:             | Рабочее положение:             | libovolná / any   |
| Upevnění:                          | Upevnenie:                           | Mounting:                      | Pozícia de funczionare:          | Mocowanie:                      | Szerelés:                          | Крепление:                     | DIN lišta / rail EN 60715   |
| Krytí:                             | Krytie:                              | Protection degree:             | Gradul de protecție:             | Ochrana IP:                     | Védeottség:                        | Защита:                        | IP40 z čel. panelu/from front panel, IP10 svorky/terminals              |
| Kategorie prepäti:                 | Kategória prepäti:                   | Overvoltage cathegory:         | Categoría de supratensiune:      | Kategoria preplieč:             | Túlfeszültségi kategória:          | Категория перенапряжения:      | III.  |
| Stupeň znečistění:                 | Stupeň znečistenia:                  | Pollution level:               | Nivelul de poluare:              | Stopień zanieczyszczenia:       | Szennyezettségi fok:               | Степень загрязнения:           | 2   |
| Průřez pripojovacích vodičů (mm²): | Prierez pripojovacích vodičov (mm²): | Max. cable size (mm²):         | Marimea maxina a cablului (mm²): | Przekrój podłącz. przew. (mm²): | Max. vezeték méret (mm²):          | Сечение подкл. проводов (mm²): | max. 2x2.5, max. 1x4<br>s dutinkou / with sleeve max. 1x2.5, max. 2x1.5 |
| Rozmér:                            | Rozmer:                              | Dimensions:                    | Dimensiuni:                      | Wymiary:                        | Méretek:                           | Размер:                        | 90 x 17.6 x 64 mm   |
| Hmotnost:                          | Hmotnost:                            | Weight:                        | Masa:                            | Waga:                           | Tömeg:                             | Вес:                           | 64 g  |
| Související normy:                 | Súvisiace normy:                     | Standards:                     | Standarde:                       | Normy:                          | Szabványok:                        | Соответствующие нормы:         | EN 60255-6, EN 61010-1  |

## Charakteristika / Charakterystika / Characteristic / Caracteristici / Charakterystyka / Karakterisztika / Характеристика

(CZ)

- relé je určeno:

- pro diagnostiku vzdáleného zařízení (zkratka, zvýšení odběru)
- přednostní (prioritní) relé - dva spotrebiče (např. bojler a podlahové topení), které fungují na jedné fázi, ale nikdy neběží současně - nedochází tak k prudovému přetížení a následnému vybavení jističe. Lze tak ušetřit na paušál hlavního jističe.
- indikátor průchodu proudu - informace o zapnutém vytápění, sklokeramické desce, ventilátoru...
- NOVINKA - otvor pre prevlečný vodič je vedený telom prístroja
- súčasťou prístroja je prudový transformátor, ktorý snímá velikost proudu provlečeným vodičem
- možné použiť i ke snímání proudu až do 600 A z externého prudového transformátora
- plynulé nastavování vybavovacího proudu potenciometrem - rozsah AC 0.5 ... 25 A
- plynulé nastavování zpoždění potenciometrem - nastaviteľné v rozsahu 0.5 ... 10s
- napájacie napätie AC 230 V
- výstupný kontakt 1x prepínací 8 A (AC1)
- jednofázové provedení, 1-MODUL, upevnenie na DIN lištu, třmenové svorky

(EN)

- relay is designated for:

- distant device diagnostic (short circuit, take-off increasing)
- preferred (priority) relay – two appliances (boiler and floor heating) operating on one phase, but never run together – prevention against current overload and circuit breaker tripping. Enables to save your main breaker expenses.
- current transit indicator – informs about heating activation, ceramic hob, ventilator....
- NEW – hole for threaded conductor passes through the body of device
- part of device is current transformer, which is sensing size of current in threaded conductor
- possible to use also for sensing of current up to 600 A from external current transformer
- slight setting (by potentiometer) of tripping current – range AC 0.5 .... 25 A
- slight setting (by potentiometer) of delay – adjustable in range 0.5 .... 10s
- supply voltage AC 230 V
- output contact 1x switching 8 A (AC1)
- 1-phase version, 1-MODULE, mounting onto DIN rail, saddle terminals

(PL)

- przekaźnik przeznaczony jest:

- do diagnostyki zdalnej urządzenia (zwarcie, większe obciążenie)
- przekaźnik priorytetowy - dwa urządzenia (np. bojler i ogrzewanie podłogowe), które podłączone są do jednej fazy, ale nie mogą pracować jednocześnie - tak eliminujemy przeciążenie i odłączanie wyłącznikiem nadprądowym. Tym można uzyskać oszczędność.
- sygnalizator przepływu prądu - informacja o włączonym ogrzewaniu, chłodzeniu, wentylacji...
- NOWOŚĆ - otwór dla włożenia przewodu jest w środku modułu
- urządzenie posiada przekładnik prądowy, który odczytuje wielkość prądu
- możliwość zastosowania do 600 A za pomocą zewn. przekładnika prądowego
- płynne ustawienie progu prądu za pomocą potencjometra - zakres AC 0.5 ... 25 A
- płynne ustawienie zwłoki czasowej za pomocą potencjometra - w zakresie 0.5 ... 10s
- napięcie zasilania AC 230 V
- styk wyjściowy 1x przełączający 8 A (AC1)
- wykonanie jednofazowe, 1-MODUŁOWE, mocowanie na szynę DIN, zaciski 2x2.5 mm<sup>2</sup>

(RU)

- реле предназначено:

- для удаленной диагностики оборудования (короткое замыкание, повышение потребление)
- первоочередное (приоритетное) реле – два электропотребителя (напр. бойлер и обогрев пола), которые функционируют на одной базе, но никогда включены одновременно – таким образом не наступает токовая перегрузка и последующее срабатывание предохранителя. Можно таким образом экономить на главном предохранителе.
- индикатор прохождения тока – информация о включенном отоплении,, вентиляторе...
- НОВИНКА – отверстие для продевания провода исполнено на теле устройства.
- встроенный токовый трансформатор считывает силу тока продуктого провода
- можно использовать и для считываия тока до 600 А с внешнего трансформатора
- главная настройка отслеживаемого тока потенциометром – диапазон AC 0.5 ... 25 A
- плавная настройка задержки потенциометром – настраиваемое в диапазоне 0.5 ... 10s
- напряжение питания AC 230 V
- выходной контакт 1x переключающий 8 A (AC1)
- однофазовое исполнение, 1-МОДУЛЬ, крепеж на DIN рейку, хомутные зажимы

## Symbol / Symbol / Symbol / Simbol / Symbol / Bekötési vázlat / Схема

(SK)

- relé je určené:

- pre diagnostiku vzdialého zariadenia (skratka, zvýšenia odběru)
- prednostné (prioritné) relé - dva spotrebiče (napr. bojler a podlahové kúrenie), ktoré fungujú na jednej fáze, ale nikdy nebežia súčasne - nedochádza tak k prudovému pretáženiu a následnému vypnutiu jističa. Je možné tak ušetriť na paušále hlavného jističa.
- indikátor prechodu prúdu - informácia o zapnutom vykurovaní, sklokeramickej doske, ventilátore...
- NOVINKA - otvor pre prevlečný vodič je vedený telom prístroja
- súčasťou prístroja je prudový transformátor, ktorý snímá velkosť prúdu preveľeným vodičom
- možné použiť i ke snímaniu prúdu až do 600 A z externého prudového transformátora
- plynulé nastavovanie vypínacieho prúdu potenciometrom - rozsah AC 0.5 ... 25 A
- plynulé nastavovanie oneskorenia potenciometrom - nastaviteľné v rozsahu 0.5 ... 10s
- napájacie napätie AC 230 V
- výstupný kontakt 1x prepínací 8 A (AC1)
- jednofázové prevedenie, 1-MODUL, upevnenie na DIN lištu, strmeňové svorky

(RO)


- releul este destinate pentru

- dispozitiv de diagnosticare la distanta (scurt circuit, cresterea de pornire)
- releu (prioritar) preferat – două apărate electrocasnice (boiler și încalzire în podele) functionând pe o fază, dar niciodată în același timp – prevenirea impotriva supraîncărcării și a scurtcircuitului.
- indicare curent de tranzit – informarea despre activarea încalzirii, sobe ceramice, ventilator...
- NOUTATE – oficial pentru conductori insurabati trece prin corpul dispozitivului
- o parte din dispozitiv este transformator de curent, care simte marimea curentului în conductul insurabat
- se poate utiliza de asemenea și pentru măsurarea curentului de pană la 600 A de la transformator extern
- setare usoara (cu potentiometru) a curentului – rază AC 0.5...25 A
- setare usoara (cu potentiometru) a întârzierii – ajustabilă în rază de 0.5...10s
- tensiunea de alimentare AC 230 V
- contactul de ieșire 1x comutator 8 A (AC1)
- 1-versiune fază, 1-MODUL, montare pe sina DIN, terminale


(HU)

- a relé az alábbi feladatokra alkalmas:

- tavoli fogyasztó, vagy hálózat felügyelet(rövidzár, megnövekedett áramfelvétel)
- prioritást beállító relé – két nagy áramfelvételű fogyasztó működését összehangolva engedélyezi a működést amikor a másik fogyasztó nem működik – ezzel megakadályozza a hálózat túlterhelését, a kismegszakító kioldását.
- megnövekedett fogyasztás kijelzése – a készülék egy jelző berendezést vezérelhet, amely kijelzi a nagy fogyasztó(k)
- bekapcsolását pl.: fűtés, szellőztetés, vízmelegítés
- az eszköz beépített áramváltóval rendelkezik, amely az átvezetett vezeték áramát érzékeli
- az eszköz külön áramváltójával is kiegészíthető – ezzel a mértési tartományt akár 600 A-ig bővíthetjük
- az áramértek beállítása potenciometrével történik – AC 0.5...25 A tartományban
- a kapcsolási késleltetés beállítása szintén potenciometrével történik – 0.5...10s tartományban
- tápfeszültség: AC 230 V
- Kimenet: 1x 8 A (AC1)
- 1 fázisú készülék, 1 modulus, DIN síre szerelhető

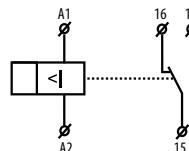

## Zapojení / Zapojenie / Connection / Conexiune / Podłączenie / Bekötés / Подключение

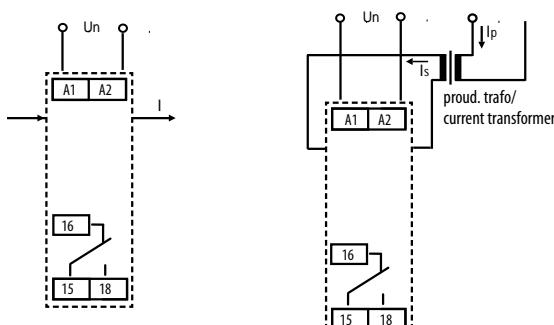

Příklad zapojení: PRI-52 s proudovým převodním transformátorem pro zvýšení proudového rozsahu.

Priklad zapojenia: PRI-52 s prudovým prevodným transformátorom pre zvýšenie prudového rozsahu.

Connection example: PRI-52 with current transformer for increasing of current range.



Exemplu de conectare: PRI-52 cu transformator de curent pentru extinderea razei de curent.

Przykład podłączenia: PRI-52 z wbudowanym przekładnikiem prądowym do powiększenia zakresu nadzorowanego prądu.

Bekötési példa: PRI-52 áramváltóval szerelve a figyelt áramtartomány kibővítése érdekében.

Пример подключения: PRI-52 с токовым переводным трансформатором для повышения токового диапазона.


## Popis ovládacích prvků / Popis ovládaci prvkov / Control elements description / Descrierea elementelor de comandă / Opis włączników / A DIP kapcsolók funkciója / Описание элементов управления

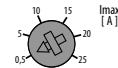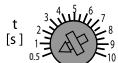

- Nastavení časové prodlevy - zpoždění reakce výstupu na překročení nastaveného proudu.
- Nastavenie časového oneskorenia - oneskorená reakcia výstupu na prekročenie nastaveného prúdu.
- Setting of time delay - delay of output reaction to overrun of preset current.
- Programarea temporizării - reacția întârzită a ieșirilor la depășirea valorii curentului setat.
- Nastawienie opóźnienia.
- Késleltetés beállítása - a beállított érték meghaladását követően ennyi idővel kapcsol a kimenet.
- Настройка времени задержки.


- Nastavení úrovne proudu v A - jeho překročení je indikováno sepnutím relé a svitem červené LED diody.
- Nastavanie úrovne prúdu v A - jeho prekročenie je indikované zopnutím relé a svietením červenej LED diódy.
- Setting of current level in A - it's overrun is indicated by closing of the relay and by red LED diode shine.
- Setarea nivelului curentului în A - depășirea acestuia este indicată prin cuplarea releeului și lumina roșie a LED-ului.
- Nastawianie zasilania w A - przekroczenie jest sygnalizowane świecącą diodą LED.
- Az áramkúszób beállítása a mérstartomány A - az érték túllépését a relé kapcsolása és a piros LED dióda jelzi.
- Настройка уровня тока в А - превышение этого показателя отмечается индикацией светящегося красного LED.

## Popis přístroje / Popis prístroja / Device description / Descriere / Termék leírás / Описание устройства

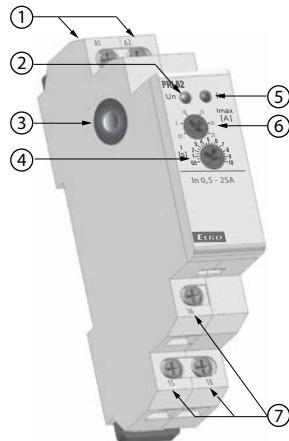

|          |   |          |  |          |   |          |   |
|----------|---|----------|--|----------|---|----------|---|
| <b>①</b> | Svorky napájecího napětí<br>Svorky napájacieho napäťa<br>Supply terminals<br>Terminale pentru alimentare<br>Zácsíki napácia zasilania<br>Tápcsatlakozók<br>Клеммы питания | <b>②</b> | Indikace napájecího napětí<br>Indikácia napájecieho napäťa<br>Supply voltage indication<br>Indicarea tensiunii de alimentare<br>Signálizácia napácia zasilania<br>Tápfeszültség kijelzése<br>Индикация напр. питания | <b>③</b> | Otvor pro provlečení vodiče (max. Ø 5,8 mm)<br>Otvor na prevlečenie vodiča (max. Ø 5,8 mm)<br>Hole for threaded conductor (max. Ø 5,8 mm)<br>Orificiu pentru conductor infletat (max. Ø 5,8 mm)<br>Otwór dla przewodu mierz. prądu (maks. Ø 5,8 mm)<br>Átvezetés a mért vezetéknél (max. Ø 5,8 mm)<br>Отверстие для проводов. провода (max. Ø 5,8 mm) | <b>④</b> | Nastavení časové prodlevy<br>Nastavanie časového oneskorenia<br>Adjusting of time delay<br>Reglajul pauzei<br>Nastawianie czasowego przedłużenia<br>Késleltetés beállítás<br>Настройка времени задержки |
| <b>⑤</b> | Indikace výstupu<br>Indikácia výstupu<br>Output indication<br>Indicare reie iesire activ<br>Signálizácia wejścia<br>Jelzések<br>Индикация вывода                          | <b>⑥</b> | Nastavení úrovne proudu v A<br>Nastavanie úrovne prúdu v A<br>Adjusting of current in A<br>Reglajul intensității in A<br>Nastawianie poziomu prądu w A<br>Áramkúszób beállítás<br>Настройка уровня тока              | <b>⑦</b> | Výstupní kontakty<br>Výstupné kontakty<br>Output contact<br>Contacte de ieșire<br>Zestyki wyjściowe<br>Kimeneti csatlakozó<br>Клеммы выхода   |          |   |

## Popis funkce / Popis funkcie / Functions / Funcționare / Funkcje / Működés / Функции

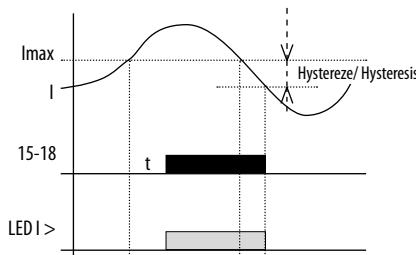

**(SK)**

Monitorovacie relé PRI-52 slúži na monitorovanie úrovne prúdu v jednofázových AC obvodoch. Plynulé nastavenie úrovne vybavovacieho prúdu predurčuje relé pre mnoho rôznych aplikácií. Výstupné relé je v normálnom stave vypnuté. Pri prekročení nastavenej úrovne prúdu relé po nastavenom oneskorení zopne. Pri návrate z chybového do normálneho stavu sa uplatňuje hysteréza.

Rozsah PRI-52 je možno zväčšiť pomocou externého prúdového transformátora.

Výhodou PRI-52 je umiestnenie otvoru pre prevlečný vodič pod úrovňou krytu v rozvadči - prevlečný vodič tak nie je prístupný pre nevhodnú manipuláciu.

**(RO)**

Releu de monitorizare PRI-52 deserveste pentru monitorizarea nivelului de curent in faza 1 a circuitelor AC. O mica setare a nivelului curentului eliberaza acest releu pentru diferite aplicatii. Iesirea releului in starea normala, este inchisa. Cand nivelul setat al curentului este depasit, releul se inchide dupa intarzierea presestata. Prin intoarcerea de la eroare in starea normala este folosit histeresis.

Raza PRI-52 se poate mari cu transformator extern.

Avantajul PRI-52 este ca orificiul pentru conductorii infletati se afla sub nivelul de acoperire al panoului – multumita acestui fapt, conductorul infletat nu este accesibil pentru manipulare nedorita.

**(HU)**

A PRI-52 áramfigyelő relé 1 fázisú, AC feszültségű hálózatokban történő felhasználásra készült. A relé használatával különféle fogyasztók áramfelvételét ellenőrizhetjük. A relé alapállapotban kikapcsolt helyzetben van. A relé a beállított áramerőssége átlépésekor a beállított késleltetés után húz meg. Az alapállapotba történő visszalépés hiszterézis elven történik. A PRI-52 áramfigyelését korlátozza áramváltóval lehet növelni.

A termék oldalán található átvételező pont a kapsolószekrény maszkolása alatt található, ezzel megakadályozza a feszültség alatt lévő vezetékszakasz érintést.

|  |           |           |           |                     |          |          |          |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Druh zátěže<br>Type of load                            |           |           |           |                     |          |          |          |           |           |
| mat.kontaktu/mat. contacts<br>AgNi, kontakt/contact 8A | 250V / 8A | 250V / 3A | 250V / 2A | 230V / 1.5A (345VA) | x        | 300W     | x        | 250V / 1A | 250V / 1A |
| Druh zátěže<br>Type of load                            |           |           |           |                     |          |          |          |           |           |
| mat.kontaktu/mat. contacts<br>AgNi, kontakt/contact 8A | x         | 250V / 3A | 250V / 3A | 24V / 8A            | 24V / 3A | 24V / 2A | 24V / 8A | 24V / 2A  | x         |